FASPLINT FULLBODY®

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE

Numero di modello:
FSF 1000
FSF 1500
FSF 3000
FSF 3000C

INTRODUZIONE

Lo scopo del FASPLINT FULLBODY® è fornire sia la stabilizzazione completa del corpo che il comfort per i pazienti durante il trasporto. Con FASPLINT FULLBODY è possibile utilizzare una varietà di dispositivi di manipolazione del paziente, come CombiCarrierII®. A differenza di un tabellone convenzionale, FASPLINT FULLBODY utilizza la tecnologia del vuoto per adattarsi alla forma e ai contorni esatti del corpo del paziente, fornendo una migliore limitazione del movimento laterale e assiale ed eliminando il disagio dei punti di pressione associati alla tradizionale immobilizzazione della colonna vertebrale. FASPLINT FULLBODY fornisce la stabilizzazione della testa, del collo e del busto del paziente come un'unica unità, inoltre consente un supporto aggiuntivo delle gambe del paziente in una posizione flessa che è più comoda per molti pazienti durante il trasporto.

È richiesto un addestramento pratico "pratico" prima dell'uso di questo dispositivo medico. In caso di domande o se è necessario ulteriore supporto tecnico, contattare il rivenditore locale Hartwell Medical o il servizio clienti Hartwell Medical dalle 8:00 alle 16:30 Pacific Time, dal lunedì al venerdì, al 760-438- 5500.

Queste Linee guida per l'applicazione sono scritte sulla premessa che l'utente di questo dispositivo medico abbia ricevuto formazione e certificazione approvata per il servizio medico di emergenza e operi sotto il controllo medico e i protocolli medici..

FASPLINT FULLBODY®

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE

1. Stendere la stecca FASPLINT FULLBODY® su una superficie piana vicino al paziente. Il logo "testa e spalla" indica la testa fine della stecca.
2. Rimuovere il cappuccio in vinile rosso con guinzaglio da una o entrambe le MaxiValves™ . Rilasciare il vuoto nella stecca premendo lo stelo della valvola rossa. Tenere premuto lo stelo della valvola finché la stecca non è flessibile.
3. Appianare manualmente le perle per formare una superficie piana.
4. Collegare la pompa alla stecca fissando il connettore del tubo della pompa a una delle valvole sulla stecca. La pompa può essere fissata all'estremità del piede o all'estremità della testa. È inoltre possibile utilizzare un'unità di aspirazione portatile per evacuare la stecca.
5. Evacuare abbastanza aria da rendere semirigida la stecca.

L'obiettivo è quello di essere in grado di spostare la stecca FASPLINT FULLBODY come un'unità durante il posizionamento e avere le sfere sufficientemente stabilizzate da posizionare il paziente sulla stecca senza spingere le sfere da un lato. Con la corretta quantità di evacuazione, la superficie della stecca dovrebbe essere liscia, ma non increspata.

POSIZIONAMENTO E APPLICAZIONE

Esistono diversi metodi per stabilizzare un paziente in FASPLINT FULLBODY e preparare il paziente per il trasporto. L'opzione preferita è usare un CombiCarrierII® o una barella a cucchiaio come mezzo di trasferimento, riducendo così al minimo la quantità di movimento del paziente. Altri metodi includerebbero un sollevamento multi-persona o una procedura di rollio del tronco. Con FASPLINT FULLBODY è possibile utilizzare una varietà di dispositivi di manipolazione del paziente. **Seguire sempre i protocolli medici locali dettati dal proprio direttore medico.**

Metodo n. 1: CombiCarrierII o Scoop Stretcher

1. Posizionare una stecca semirigida FASPLINT FULLBODY vicino al paziente.
2. Applicare il CombiCarrierII o la barella a cucchiaio al paziente e usarlo per sollevare e trasferire il paziente sulla stecca.
3. Posizionare il paziente in modo che la testa si trovi nel cerchio della "testa" e molto vicino al bordo superiore della stecca.
4. Rimuovere la barella a cucchiaio intorno al paziente e procedere con l'applicazione della stecca (Fasi 5-10).

Metodo n. 2: rotolo di registro

1. Posizionare una stecca FASPLINT FULLBODY semirigida su un tabellone o altro dispositivo di movimentazione del paziente.
2. Tenendo la stecca in posizione sul tabellone o su un altro dispositivo di manipolazione del paziente, far rotolare il paziente sulla stecca utilizzando le tecniche standard di cura del paziente.
3. Posizionare il paziente in modo che la testa si trovi nel cerchio della "testa" e molto vicino al bordo superiore della stecca.
4. Procedere con l'applicazione della stecca (Fasi 5-10).

Per entrambi i metodi:

5. Se la stecca era semirigida, aprire la MaxiValve™ all'estremità dei piedi, consentendo all'aria di entrare nella stecca. Tenere la valvola aperta fino a quando la stecca si ammorbidisce e inizia a conformarsi alla forma del paziente. Assicurarsi che ci siano sfere sufficienti per mantenere l'allineamento neutro del paziente. Se necessario, tamponare adeguatamente per garantire un allineamento neutro. **Segui sempre i protocolli stabiliti dal tuo direttore medico.**
6. Modellare la stecca attorno ai lati della testa del paziente, assicurandosi di riempire i vuoti dalle spalle e dal collo del paziente. Non modellare la stecca intorno alla sommità della testa. Continua a tenere questi "blocchi di testa" che hai formato fino a quando la stecca non viene evacuata. Una seconda persona dovrebbe tenere i lati della stecca fino ai fianchi del paziente fino a quando la stecca non viene evacuata per garantire che anche la stecca si adatti a quest'area. Alcuni pazienti possono sentirsi più a loro agio con le ginocchia leggermente flesse. Formare FASPLINT FULLBODY per soddisfare le esigenze del paziente, utilizzando soccorritori aggiuntivi se necessario.

7. Evacuare l'aria dalla stecca utilizzando la valvola situata all'estremità dei piedi. È possibile utilizzare la valvola di testa o entrambe le valvole contemporaneamente, ma è preferibile utilizzare la valvola di fondo perché facilita il lavoro intorno alla testa del paziente. In condizioni normali, la pompa a vuoto manuale può richiedere fino a 25 corse per ottenere un'immobilizzazione rigida. Ad altitudini più elevate (4.000 piedi +), potrebbe essere necessario utilizzare 30-35 colpi per evacuare completamente la stecca.

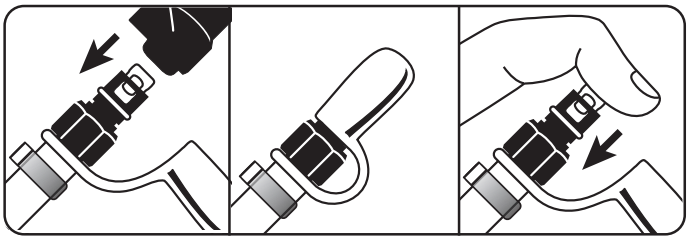

8. Per evitare l'apertura accidentale della valvola, ogni volta che un paziente viene spostato nella stecca o quando la stecca viene riposta, assicurarsi di posizionare **SEMPRE il CAPPUCCIO ROSSO CON GUINZAGLIO** sull'estremità del MaxiValve ™ .

9. Completare il fissaggio della testa del paziente utilizzando nastro adesivo di grado medico come stabilito dai protocolli medici locali.

10. Fissare il paziente nella stecca al dispositivo di manipolazione del paziente utilizzando la configurazione della cinghia più adatta alle lesioni del paziente e ai protocolli medici locali. Prestare sempre attenzione quando si stringono le cinghie di contenimento del paziente per evitare compromissioni respiratorie o l'applicazione di pressione su qualsiasi area ferita. Controllare lo stato neurovascolare del paziente e ricontrollare tutte le restrizioni del paziente prima di sollevare o spostare il paziente. **Seguire sempre i protocolli del proprio direttore medico quando si utilizza FASPLINT FULLBODY® e quando si fissano le cinture del paziente.**

NOTE IMPORTANTI

ATTENZIONE! Sollevare FASPLINT FULLBODY con un dispositivo di movimentazione del paziente come stabilito dai protocolli e con un numero sufficiente di personale adeguatamente addestrato in grado di sostenere il peso del paziente stabilizzato nella stecca FASPLINT FULLBODY. **Seguire i protocolli medici locali per quanto riguarda il trasferimento e il trasporto sicuri dei pazienti stabilizzati nel FASPLINT FULLBODY.** Controllare sempre la rigidità della stecca e verificare che il paziente sia adeguatamente fissato come prescritto dal proprio direttore medico locale prima di spostare il paziente su o giù da una culla dell'ambulanza o da un altro dispositivo di manipolazione del paziente.

La stecca è radiotrasparente e compatibile con la risonanza magnetica. La MaxiValve è in plastica con una molla interna in acciaio inossidabile.

PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

La stecca FASPLINT FULLBODY si pulisce facilmente utilizzando acqua e sapone, un detergente delicato o un detergente / disinfettante commerciale. Posizionare SEMPRE il cappuccio rosso con guinzaglio all'estremità della MaxiValve prima di pulire la stecca. È possibile utilizzare soluzioni di ipoclorito di sodio (candeggina), ma evitare l'esposizione prolungata della stecca ad alte concentrazioni di candeggina perché è possibile lo scolorimento. Una soluzione di candeggina all'1% è raccomandata dai Centers of the Disease Control (CDC). Sciacquare SEMPRE accuratamente la stecca dopo la pulizia. Lasciare asciugare la stecca all'aria o con un asciugamano prima di riporla nella sua custodia / custodia per il trasporto. Controllare la stecca per perdite dopo ogni utilizzo. Piccole perdite o forature di dimensioni inferiori a 3,2 mm possono essere riparate utilizzando il kit di riparazione fornito con la stecca e seguendo queste procedure.

1. Applicare una goccia di colla vinilica sul sito di puntura.
2. Aspirare una piccola quantità d'aria fuori dalla stecca per tirare un po 'di colla nel sito della puntura.
3. Rilasciare il vuoto, consentendo all'aria di entrare nella stecca.
4. Lasciare asciugare la colla vinilica per 24 ore a temperatura ambiente, quindi testare la stecca prima di rimetterla in uso.

Le riparazioni temporanee sul campo possono essere eseguite utilizzando un piccolo pezzo di nastro adesivo non poroso o nastro adesivo sul sito di puntura. Per fori più grandi di 3,2 mm, consultare le istruzioni di riparazione per la nostra linea di prodotti EVAC-U-SPLINT® sul nostro sito Web o in caso di domande sulle procedure di riparazione, contattare il servizio clienti direttamente al 760-438-5500.

HARTWELL MEDICAL WARRANTY

La stecca FASPLINT FULLBODY ha una garanzia limitata di un anno contro i difetti di materiale e lavorazione. La MaxiValve è garantita per tutta la vita della stecca. Registrare il prodotto compilando il modulo di registrazione della garanzia online sul sito www.HartwellMedical.com o chiamando il servizio clienti. Se si necessita di assistenza in base ai termini della presente garanzia, contattare il rivenditore locale Hartwell Medical o il servizio clienti Hartwell Medical durante il normale orario lavorativo. Hartwell Medical non si assume alcuna responsabilità per usi diversi da quelli qui indicati.

FASPLINT FULLBODY®

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE

DOCUMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE

Tutti coloro che useranno lo splint FASPLINT FULLBODY® dovrebbero essere tenuti a partecipare attivamente alla formazione iniziale ea tutte le successive sessioni di aggiornamento. Ciò garantirà una chiara comprensione della funzione e delle capacità del tutore. Questi sono formati di documentazione suggeriti. Potrebbero essere necessarie copie aggiuntive per soddisfare le esigenze della tua organizzazione. Fotocopia o crea moduli aggiuntivi in base ai protocolli del tuo direttore medico. Segui sempre i protocolli stabiliti dal tuo direttore medico.

REGISTRO DI MANUTENZIONE

L'ispezione e la manutenzione di routine sono necessarie per mantenere la stecca FASPLINT FULLBODY pronta per l'uso immediato. Se in qualsiasi momento si sospetta che la stecca non funzioni correttamente, deve essere messa fuori servizio fino a quando non può essere ispezionata a fondo e adeguatamente riparata o sostituita.

HARTWELL MEDICAL

Hartwell Medical LLC
6354 Corte del Abeto, Suite F
Carlsbad, CA 92011 USA
PH: (760) 438-5500 FX: (760) 438-2783
www.HartwellMedical.com

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

AGFSFB 07/21

©2021 Hartwell Medical LLC - Tutti i diritti riservati